

# タダノサービス情報 〈高所作業車〉

TSV10-028

## 屋内用高所作業車の重要定期交換部品・定期交換部品について

屋内高所作業車にて、バケット上昇が停止せず天井に衝突する事故が発生しております。(注1) 原因は、上昇用油圧ユニットのコンタクタ(モータ制御用リレー)接点が固着して油圧ユニットが作動し続けたためです。コンタクタは消耗品であり、定期交換部品に設定されております。

重要定期交換部品及び定期交換部品は、外観上異常がなくても内部の劣化が進んでいるものもありますので、機能に異常がなくても定期的に交換を実施してください。


### 屋内用高所作業車

#### 1. 重要定期交換部品

No.	名称	交換時期
1	作動油フィルタ (サクシオン、高圧、リターン)	1年または1200時間
2	ストップスイッチ	4年または4800時間

#### 2. 定期交換部品

No.	名称	交換時期
1	主操作(ブーム、走行用) スwitch (トグルスイッチ、押しボタンスイッチ)	4年または4800時間
2	フットスイッチ	4年または4800時間
3	コンタクタ(走行、上昇)	4年または4800時間
4	減速機ギヤオイル	1年または1200時間
5	タダノハイドロリックLL作動油	2年または2400時間

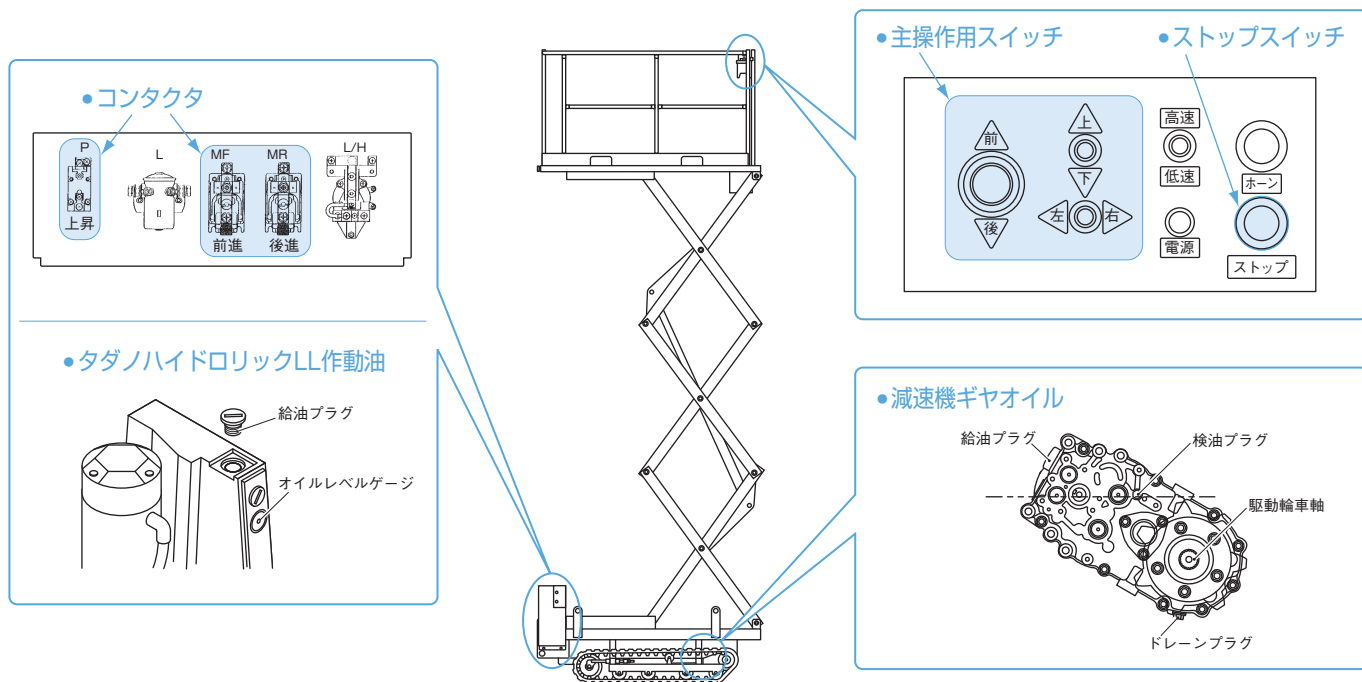

※イラストはAC-45SGをモデルとした交換部位をイメージしたものです。

実際の交換部品は機種により異なりますので詳しくは付属しております取扱説明書及びメンテナンスノートを参照願います。

(注1) 弊社ホームページ事故事例HJ09-18-0([http://www.tadano.co.jp/service/pdf/jiko\\_100225.pdf](http://www.tadano.co.jp/service/pdf/jiko_100225.pdf)) をご参照下さい。

メンテナンスのご用命はタダノ指定サービス工場へ



株式会社 タダノ CS企画部作成