
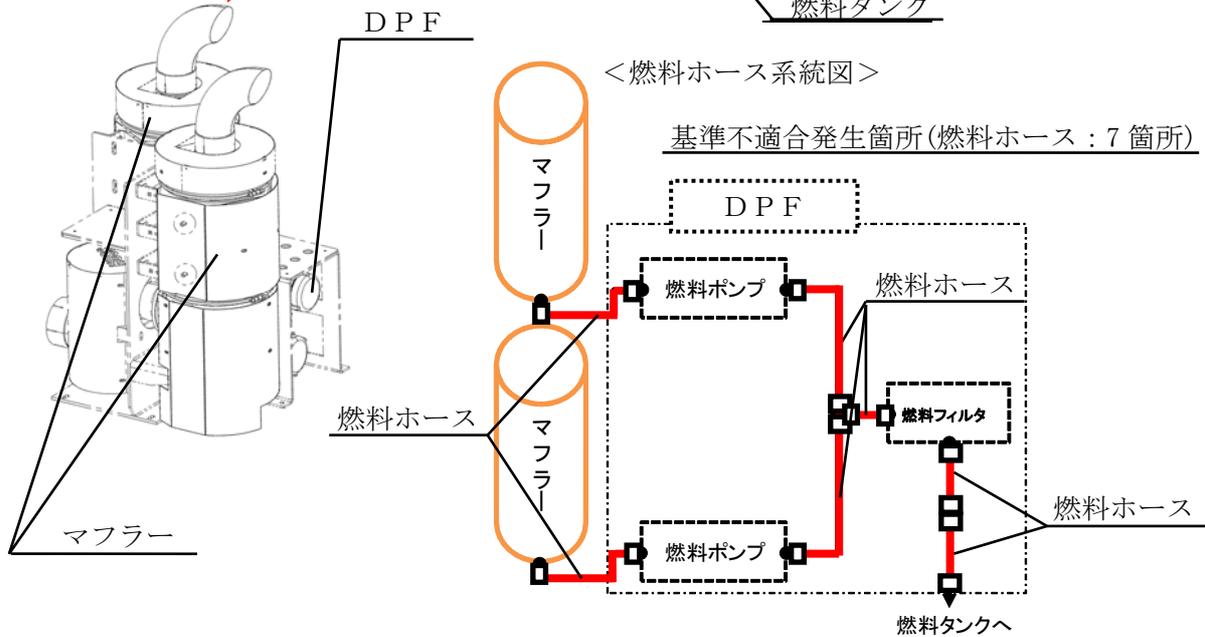



改善箇所説明図

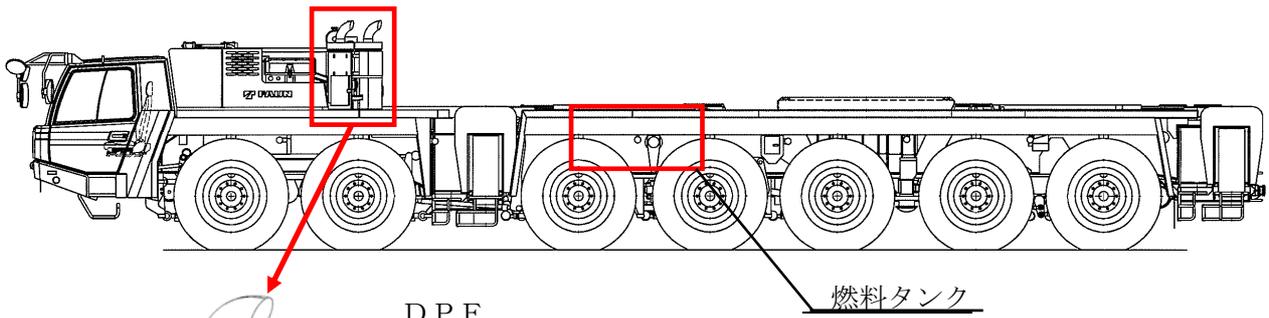

クレーン用台車の一酸化炭素等発散防止装置において、DPF（粒子状物質除去フィルタ）に軽油を送るホースの耐オゾン性が不足している。そのため、当該ホースが早期に劣化して亀裂が生じ、燃料が漏れ、DPFへの燃料供給ができず、堆積したススの燃焼ができなくなる。

改善内容

全車両、ホースを対策品に交換する。

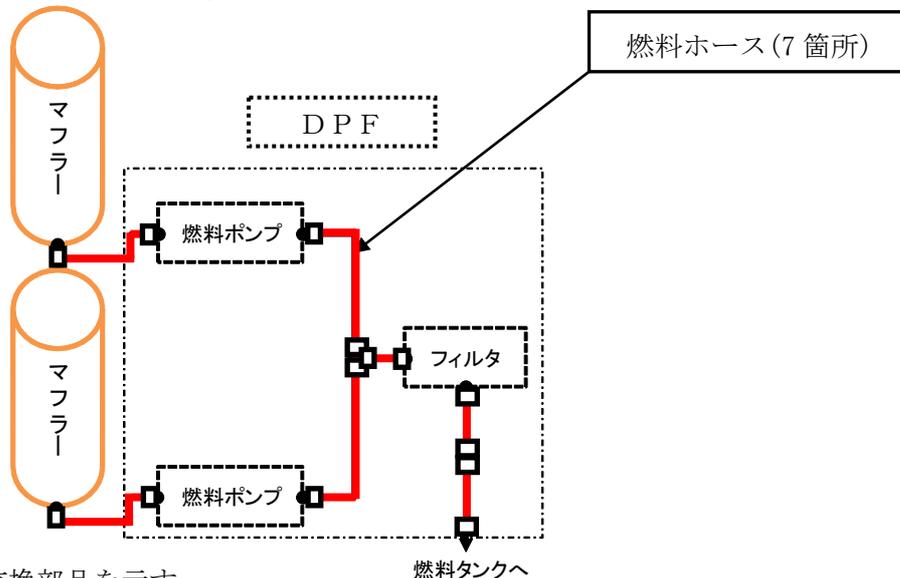

注： は交換部品を示す。

識別：交換したホースの外観により識別する。